


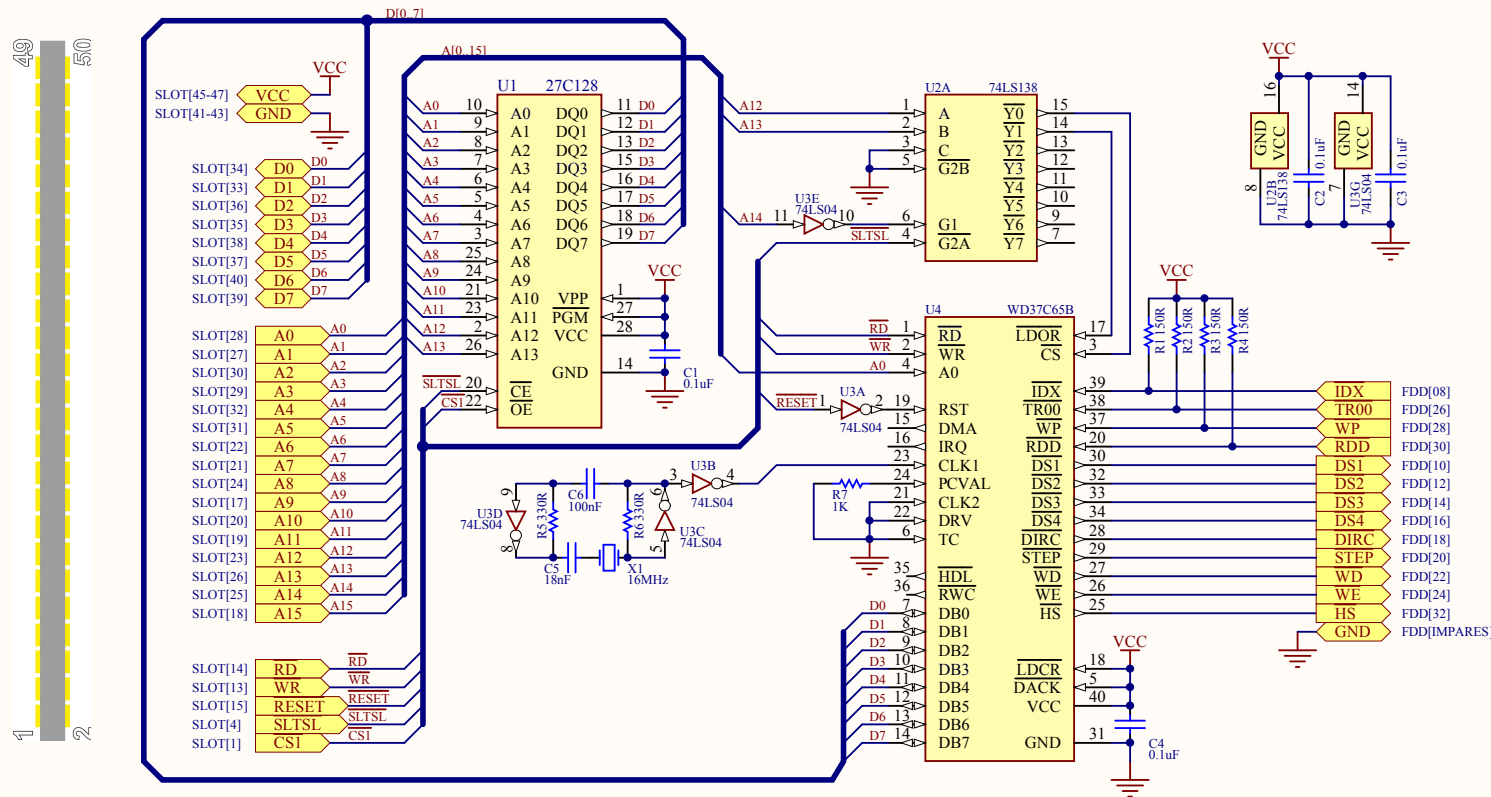

Se corrigieron dos errores de diseño:

El pin 9 de U2 (74LS138) en la placa están vinculados en forma directa a VCC. Siendo que este pin es una salida, más allá de la carencia de lógica, puede provocar un daño severo al circuito. Se anuló la conexión.

Los pines 33 y 34 de U4 (WD37C65) en la placa están unidos y conectados al pin 16 del conector IDC (hacia la unidad FDD). Dado que ambas señales son de salida y pueden tener valores distintos ocasionando daños a los componentes, se separaron y se conectaron en los pines correctos de la salida al FDD.



Title		
Controladora FDD		
Size	Number	Revision
A4	Talent DPC-600	1.0
Date:	28/03/2024	Sheet 1 of 1
File:	Z:\Retrocomputadoras\Talent TDC-600\Sheet1.dwg	Drawn By: Gabriel Calomeni (BORG)